

วิธีเปลี่ยนค่าละเอียด IDS04 / 3S

1. กด SET ค้าง และกด SET ไปเรื่อยๆ หน้าจอจะโชว์

d

2. กด Tare ขึ้นความละเอียดเดิม

3. กด SET เพื่อเลือกค่าละเอียด เมื่อเลือกได้แล้วกด TARE

วิธี CALIBRATE IDS04 / 3S

1. กด SET + ZERO ค้าง จนหน้าจอโชว์

Pc5H9.9

2. กด TARE หน้าจอจะโชว์พิกัด

6000

3. กด SET เพื่อเลือกพิกัด เมื่อเลือกได้กด TOWE หน้าจอจะโชว์พิกัด สำหรับวางตุ้ม

น้ำหนัก

2000

(1/3 ของพิกัดน้ำหนัก)

4. วางตุ้มตามหน้าจอโชว์พิกัด กด TARE หน้าจอโชว์พิกัดสำหรับวางตุ้มน้ำหนัก

4000

(2/3 ของพิกัดน้ำหนัก)

5. วางตุ้มน้ำหนักตามที่หน้าจอโชว์ กด TARE หน้าจอโชว์พิกัดสำหรับวางตุ้มน้ำหนัก

6000

(เต็มพิกัด)